



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书

STABILA®



...sets standards

Manuale d'uso

Italiano



Prima di mettere in funzione lo strumento leggere attentamente il manuale d'uso e in particolare il paragrafo "Norme di sicurezza".

Indice

Messa in funzione	1
Funzionamento	2
Dati tecnici.....	3
Cura e Trasporto	4
Norme di sicurezza.....	4
Garanzia.....	6


Messa in funzione

it

Inserimento / sostituzione delle batterie

Aprire il coperchio del vano e inserirvi le batterie con la polarità corretta.

REC 100 G:

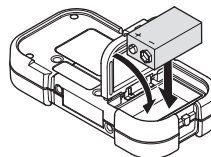


Funzionamento

Stabila REC 100 G


Stabila REC 100 G è un ricevitore laser robusto e facile da utilizzare.

Tasti

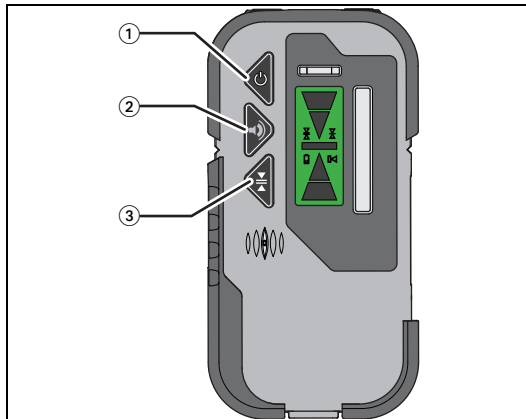

- 1 Tasto on/off: accensione e spegnimento del ricevitore
- 2 Tasto dell'altoparlante: variazione del volume del segnale acustico
- 3 Tasto della sensibilità: variazione della sensibilità ($\pm 1\text{mm}$ / $\pm 3\text{ mm}$)

Simboli di indicazione

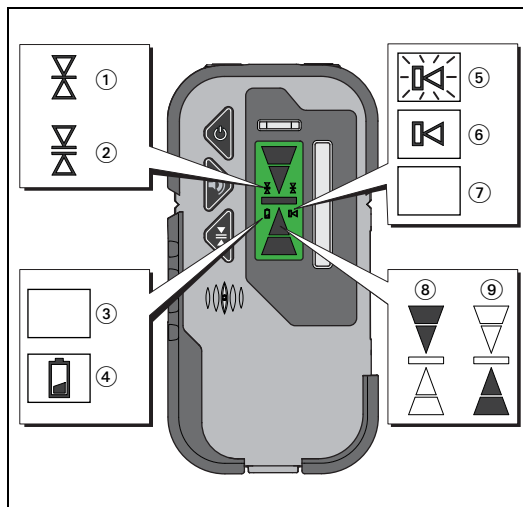

- 1 Sensibilità: fine, $\pm 1\text{ mm}$ (standard)
- 2 Sensibilità: grossa, $\pm 3\text{ mm}$
- 3 Stato batteria: completamente carica
- 4 Stato batteria: scarica
- 5 Segnale acustico medio
- 6 Segnale acustico alto
- 7 Segnale acustico disattivato
- 8 Spostamento ricevitore verso il basso
- 9 Spostamento ricevitore verso l'alto

	REC 100 G
Portata di rilevamento	Fino a 200 m in funzione del laser
Spettro rilevabile	520-550 nm
Sensibilità (commutabile)	± 1 mm / ± 3 mm
Segnali acustici	Alto: 100 dB(A), medio: 65-75 dB(A), off
Velocità della sorgente laser	150-1200 giri/minuto
Lunghezza del campo di rilevamento	42 mm
Classe di protezione	IP54
Temperatura di esercizio	-10 - +50°C
Temperatura di conservazione	-20 - +70°C
Tipo di batterie	1x 6LR61, 9V
Durata della batteria	50 ore
Misure	147.5 x 75.5 x 29.5 mm
Peso comprese le batterie	260 g

Salvo modifiche (immagini, descrizioni e dati tecnici).

Cura e Trasporto

Stoccaggio

Batterie alcaline

In caso di stoccaggio per un periodo prolungato togliere le batterie alcaline dallo strumento per evitare perdite.

Pulizia e asciugatura

Prodotto e accessori

- Soffiare via la polvere dai componenti ottici.
- Non toccare mai il vetro con le dita.
- Per la pulizia utilizzare un panno morbido e pulito, che non lasci pelucchi. Se necessario inumidire il panno con acqua o alcol puro.
- Non utilizzare altri liquidi, perché potrebbero corrodere i componenti dei polimeri.

Strumenti umidi

- Asciugare lo strumento, la custodia di trasporto, gli inserti in spugna e gli accessori ad una temperatura non superiore ai 40°C e pulirli.
- Reimballare lo strumento solo quando è perfettamente asciutto.

Norme di sicurezza

La persona responsabile dello strumento deve verificare che tutti gli utilizzatori comprendano queste istruzioni e le rispettino.

Simboli utilizzati

I simboli utilizzati hanno il seguente significato:



AVVERTENZA:

Indica una situazione potenzialmente pericolosa o un uso improprio che, se non evitati, possono provocare la morte o gravi lesioni alle persone.



ATTENZIONE:

Indica una situazione potenzialmente pericolosa o un uso improprio che, se non evitati, possono provocare lesioni lievi o moderate e/o gravi danni materiali, economici e ambientali.



Informazioni utili che servono all'utente per utilizzare lo strumento in modo efficiente e tecnicamente corretto.

Ambiti di responsabilità

Ambiti di responsabilità del produttore dell'attrezzatura originale Stabila Messgeräte, D-76855 Annweiler am Trifels (in breve Stabila):

Stabila è responsabile della fornitura dello strumento, compreso il manuale d'uso, in perfetta condizione di sicurezza.

Stabila non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di accessori di terzi.

Obblighi del responsabile dello strumento

Il responsabile dello strumento ha i seguenti doveri:

- Capire le istruzioni di sicurezza sul prodotto e le istruzioni contenute nel manuale d'uso.
- Conoscere le norme di sicurezza locali.

Emissioni di rumore



ATTENZIONE:

Il livello di pressione sonora ponderato A del segnale acustico è > 80 dB(A) a un metro di distanza.

Non tenere il ricevitore laser vicino all'orecchio!

Pericoli insiti nell'uso



AVVERTENZA:

Non gettare le batterie scariche nei rifiuti domestici. Rispettare l'ambiente e conferirle negli appositi punti di raccolta.



Non gettare lo strumento nei rifiuti domestici. Smaltire il prodotto in modo adeguato. Attenersi alle disposizioni nazionali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Evitare che lo strumento venga maneggiato da persone non autorizzate.

Compatibilità elettromagnetica (CEM)



AVVERTENZA:

Stabila REC 100 G soddisfa i severi requisiti delle norme e delle direttive vigenti in questo settore. Non è tuttavia possibile escludere completamente la possibilità che disturbi altre apparecchiature.

Garanzia

Lo strumento è coperto da garanzia Stabila per un periodo di due anni. Per maggiori informazioni:

www.stabila.de

Salvo modifiche (immagini, descrizioni e dati tecnici).



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com